



孕龙科技 LAP 逻辑分析仪—Window 8 / 8.1 问题与安装说明书

◆ 问题：Driver install fail in install shield

此问题会发生在某些厂牌所搭载的 window 8 OS，安装时会直接发生 fail，目前可行的解决方法就是手动解压缩光盘内的 Driver 必须文件，然后手动安装。

◆ 手动安装流程如下：

1. 关闭 window driver 数字签名
2. 仪器连接上 PC / NB / Tablet
3. 安装主程序 Application Setup，若安装 Driver 发生 fail，请直接看步骤 5
4. 检查以下路径是否有两份 Driver 文件 (bulkusb.inf, bulkusb.sys)，若有请直接看步骤 7
C:\Program Files\PC-Based Instrument\ZEROPLUS\DRIVER - 32bit
C:\Program Files (x86)\PC-Based Instrument\ZEROPLUS\DRIVER - 64bit
5. 手动解压缩安装光盘内的 Driver Setup/Data1.cab，解压 bulkusb.inf, bulkusb.sys 两份文件
6. 复制或剪下，放置到以下路径：
C:\Program Files\PC-Based Instrument\ZEROPLUS\DRIVER - 32bit
C:\Program Files (x86)\PC-Based Instrument\ZEROPLUS\DRIVER - 64bit
7. 进入设备管理器，手动更新仪器 Driver 即可 (请指定 Driver 路径进行安装)